

(15)

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **09301286 A**(43) Date of publication of application: **25.11.97**

(51) Int. Cl.


B63H 21/38**B63B 35/73****F01M 11/03**(21) Application number: **08228666**(22) Date of filing: **29.08.96**(30) Priority: **15.03.96 JP 08 59384**(71) Applicant: **YAMAHA MOTOR CO LTD**(72) Inventor: **HATTORI TOSHIYUKI
NANAMI MASAYOSHI****(54) OIL FILTER ARRANGEMENT STRUCTURE FOR
WATER VEHICLE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an oil filter arrangement structure for a water vehicle for performing replacing work of the oil filter easily when a four cycle engine is used.

SOLUTION: This structure is constituted such that a saddle type seat 56 is mounted on a deck 53 of a ship 51 which has a bath tub shaped hull 52 and a lid shaped deck 53 coupled in water sealed and also a checking maintenance opening 62 formed on the deck 53 by the seat 56 is closable and openable and a step part is formed in both side part of the seat 56 and a four cycle engine 63 is mounted downward of the seat in the ship and a propulsion unit 10 is rotated and driven by the engine 63 to allow a water vehicle to run on water. At this case, the oil filter 95 is arranged so as to project in front of a front wall of the engine 63.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

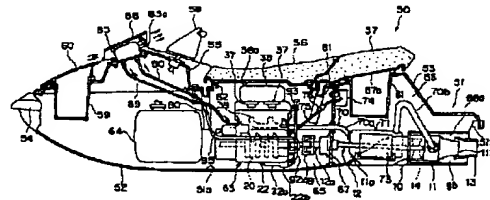

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-301286

(43) 公開日 平成9年(1997)11月25日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 6 3 H 21/38			B 6 3 H 21/38	Z
B 6 3 B 35/73			B 6 3 B 35/73	H
F 0 1 M 11/03			F 0 1 M 11/03	A

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願平8-228666

(71) 出願人 000010076

(22) 出願日 平成8年(1996)8月29日

ヤマハ発動機株式会社

静岡県磐田市新貝2500番地

(31) 優先権主張番号 特願平8-59384

(72) 発明者 服部 敏幸

静岡県磐田市新貝2500番地 ヤマハ発動機

(32) 優先日 平8(1996)3月15日

株式会社内

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(72) 発明者 名波 正善

静岡県磐田市新貝2500番地 ヤマハ発動機

株式会社内


(74) 代理人 弁理士 下市 努

(54) 【発明の名称】 ウォータビークルのオイルフィルタ配置構造

(57) 【要約】

【課題】 4サイクルエンジンを採用する場合のオイルフィルタの交換作業を容易に行えるウォータビークルのオイルフィルタ配置構造を提供する。

【解決手段】 バスタブ状のハル52と蓋状のデッキ53とを水密に結合してなる船体51の該デッキ53上に鞍乗型シート56を搭載するとともに該シート56によりデッキ53に形成された点検整備用開口62を開閉可能とし、上記シート56の左、右側部に足乗部を形成し、船体内のシート下方に4サイクルエンジン63を搭載し、該エンジン63により推進ユニット10を回転駆動することにより水上を走行するようにしたウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、オイルフィルタ95を上記エンジン63の前壁部に前方に突出するように配置する。

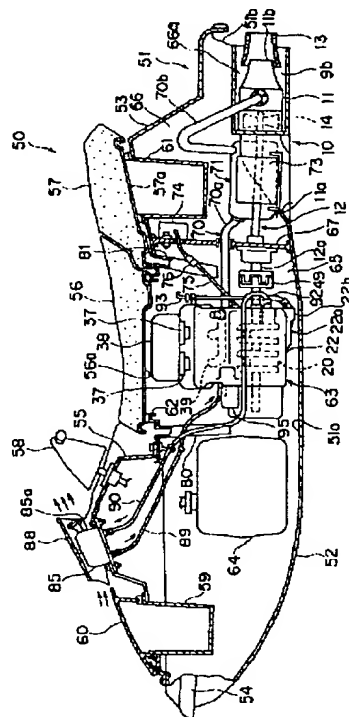

【特許請求の範囲】

【請求項1】 バスタブ状のハルと蓋状のデッキとを略水密に結合してなる船体の該デッキ上に鞍乗型シートを搭載するとともに該シートによりデッキに形成された点検整備用開口を開閉可能とし、上記シートの左、右側部に足乗部を形成し、船体内のシート下方に4サイクルエンジンを搭載し、該エンジンにより推進ユニットを回転駆動することにより水上を走行するようにしたウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、オイルフィルタを上記エンジンの前壁部に前方に突出するように配置したことを特徴とするウォータビークルのオイルフィルタ配置構造。

【請求項2】 バスタブ状のハルと蓋状のデッキとを略水密に結合してなる船体の該デッキ上に鞍乗型シートを搭載するとともに該シートによりデッキに形成された点検整備用開口を開閉可能とし、上記シートの左、右側部に足乗部を形成し、船体内のシート下方に4サイクルエンジンを搭載し、該エンジンにより推進ユニットを回転駆動することにより水上を走行するようにしたウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、オイルフィルタを上記エンジンの後壁部に後方に突出するように配置したことを特徴とするウォータビークルのオイルフィルタ配置構造。

【請求項3】 バスタブ状のハルと蓋状のデッキとを略水密に結合してなる船体の該デッキ上に鞍乗型シートを搭載するとともに該シートによりデッキに形成された点検整備用開口を開閉可能とし、上記シートの左、右側部に足乗部を形成し、船体内のシート下方に4サイクルエンジンを搭載し、該エンジンにより推進ユニットを回転駆動することにより水上を走行するようにしたウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、上記エンジンを前後方向に見て気筒軸が左、右何れかに傾斜するように搭載し、オイルフィルタを上記エンジンの反傾斜側に配置したことを特徴とするウォータビークルのオイルフィルタ配置構造。

【請求項4】 バスタブ状のハルと蓋状のデッキとを略水密に結合してなる船体の該デッキ上に鞍乗型シートを搭載するとともに該シートによりデッキに形成された点検整備用開口を開閉可能とし、上記シートの左、右側部に足乗部を形成し、船体内のシート下方に4サイクルエンジンを搭載し、該エンジンにより推進ユニットを回転駆動することにより水上を走行するようにしたウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、オイルフィルタを上記エンジンの上記点検整備用開口から着脱可能な部位に配置したことを特徴とするウォータビークルのオイルフィルタ配置構造。

【請求項5】 請求項4において、上記オイルフィルタが、エンジンのクランク軸より上側部分に配置されていることを特徴とするウォータビークルのオイルフィルタ配置構造。

【請求項6】 バスタブ状のハルと蓋状のデッキとを略水密に結合してなる船体の該デッキ上に鞍乗型シートを搭載するとともに該シートによりデッキに形成された点検整備用開口を開閉可能とし、上記シートの左、右側部に足乗部を形成し、船体内のシート下方に4サイクルエンジンを搭載し、該エンジンにより推進ユニットを回転駆動することにより水上を走行するようにしたウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、上記エンジンが搭載されたエンジン室内の溜水を排出する排水系の吸込口をエンジン室の底部に配置し、オイルフィルタを上記吸込口より高所に配置したことを特徴とするウォータビークルのオイルフィルタ配置構造。

【請求項7】 バスタブ状のハルと蓋状のデッキとを略水密に結合してなる船体の該デッキ上に鞍乗型シートを搭載するとともに該シートによりデッキに形成された点検整備用開口を開閉可能とし、上記シートの左、右側部に足乗部を形成し、船体内のシート下方に4サイクルエンジンを搭載し、該エンジンにより推進ユニットを回転駆動することにより水上を走行するようにしたウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、上記エンジンに潤滑油を補給するためのオイルタンクをクランク軸より高所に配置し、該オイルタンクにオイルフィルタを配設したことを特徴とするウォータビークルのオイルフィルタ配置構造。

【請求項8】 請求項1ないし7の何れかにおいて、上記エンジンが、クランク軸を船体前後方向に向け、かつ気筒軸がクランク軸心を含む鉛直面の一側に傾斜するように搭載されており、シリンダヘッドカバー上面であって上記鉛直面側に位置する部位に潤滑油注入口が形成されており、該注入口の少なくとも一部が上記点検整備用開口を介して上方に臨んでいることを特徴とするウォータビークルのオイルフィルタ配置構造。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】本発明は、船底から吸い込んだ水を船尾後方に噴射して推進力を発生させるようにしたウォータビークルに関し、特に4サイクルエンジンを採用する場合のオイルフィルタの配置構造に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、船底から吸い込んだ水をインペラで加圧して船尾後方に噴射することにより水上を走行するようにしたジェット推進タイプのウォータビークルが注目されている。このウォータビークルは、船体内にインペラ軸を回転駆動するエンジンを搭載し、船体を構成するデッキ上に鞍乗型シートを搭載するとともに、上記デッキのシートの左、右側部に足乗部を形成した構造となっている。

【0003】この種の推進機駆動用エンジンには、従来から構造簡単かつ軽量で、しかも高出力である等の理由から2サイクルエンジンを採用するのが一般的である。

ところが、2サイクルエンジンの場合、大気に放出される排気ガス中のCO、HC量が多く、排気ガスの浄化を図るうえでネックとなっている。

【0004】一方、4サイクルエンジンの場合は、2サイクルエンジンに比べて排気ガス中のCO、HC量が少ないことから大気汚染への影響が小さいという点で有利である。このため最近では上記ウォータビークルにおいても4サイクルエンジンの採用が検討されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】ところで上記4サイクルエンジンを採用する場合、該エンジンの被潤滑部に供給される潤滑油を濾過するオイルフィルタを配置する必要がある。一方、ウォータビークルはその用途からして転覆する場合が多く、水の進入によりオイルフィルタの交換頻度が高くなることが考えられる。しかも船体は転覆を前提として密閉構造となっており、オイルフィルタの配置位置の如何によっては、交換作業に手間がかかるという問題が生じる。

【0006】本発明は、上記実情に鑑みてなされたもので、4サイクルエンジンを採用する場合のオイルフィルタの交換作業を容易に行えるウォータビークルのオイルフィルタ配置構造を提供することを目的としている。

【0007】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、バスタブ状のハルと蓋状のデッキとを略水密に結合してなる船体の該デッキ上に鞍乗型シートを搭載するとともに該シートによりデッキに形成された点検整備用開口を開閉可能とし、上記シートの左、右側部に足乗部を形成し、船体内のシート下方に4サイクルエンジンを搭載し、該エンジンにより推進ユニットを回転駆動することにより水上を走行するようにしたウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、オイルフィルタを上記エンジンの前壁部に前方に突出するように配置したことを特徴としている。

【0008】請求項2の発明は、請求項1と同様のウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、オイルフィルタを上記エンジンの後壁部に後方に突出するように配置したことを特徴としている。

【0009】請求項3の発明は、請求項1と同様のウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、上記エンジンを前後方向に見て気筒軸が左、右何れかに傾斜するように搭載し、オイルフィルタを上記エンジンの反傾斜側に配置したことを特徴としている。

【0010】請求項4の発明は、請求項1と同様のウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、オイルフィルタを上記エンジンの上記点検整備用開口から着脱可能な部位に配置したことを特徴としている。

【0011】請求項5の発明は、請求項4において、上記オイルフィルタが、エンジンのクランク軸より上側部分に配置されていることを特徴としている。

【0012】請求項6の発明は、請求項1と同様のウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、上記エンジンが搭載されたエンジン室内の溜水を排出する排水系の吸込口をエンジン室の底部に配置し、オイルフィルタを上記吸込口より高所に配置したことを特徴としている。

【0013】請求項7の発明は、請求項1と同様のウォータビークルのオイルフィルタ配置構造において、上記エンジンに潤滑油を補給するためのオイルタンクをクランク軸より高所に配置し、該オイルタンクにオイルフィルタを配設したことを特徴としている。

【0014】請求項8の発明は、請求項1ないし7の何れかにおいて、上記エンジンが、クランク軸を船体前後方向に向け、かつ気筒軸がクランク軸心を含む鉛直面の一侧に傾斜するように搭載されており、シリンダヘッドカバー上面であって上記鉛直面側に位置する部位に潤滑油注入口が形成されており、該注入口の少なくとも一部が上記点検整備用開口を介して上方に臨んでいることを特徴としている。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付図面に基いて説明する。図1ないし図6は、請求項1、6、8の発明の一実施形態（第1実施形態）によるウォータビークルのオイルフィルタ配置構造を説明するための図であり、図1～図4はそれぞれウォータビークルの断面左側面図、平面図、斜視図、断面背面図、図5はエンジン部分の断面左側面図、図6は断面背面図である。なお、本実施形態でいう左右、前後とは特記なき限りシートに着座した状態で見た場合の左右、前後である。

【0016】図において、50はウォータビークルであり、これの船体51はバスタブ状のハル52と蓋状のデッキ53とをガンネル54で水密に結合し、該デッキ53の前部にハッチカバー55を脱着可能に配設した構造のものである。上記デッキ53の左、右側縁には前後方向に延びる縦壁状のブルーワーク53aが一体形成されており、該左、右のブルーワーク53aの内側には足乗部53bが段落ち状に形成されている。また上記デッキ53上面の中央部、後部には前後2分割構造の前部シート56、後部シート57が配設されており、各シート56、57はそれぞれ別個に着脱可能となっている。また前部シート56の前部には操舵ハンドル58が左、右操向可能に配設されている。

【0017】ここで上記足乗部53b、53bは前部、後部シート56、57の全長にわたって設けられ、かつ船体後方に向かって開放されているが、足乗部はシートの途中までしか延びていなくても良く、又後端部は後方に開放されることなく閉じていても良い。

【0018】上記デッキ53の前端部のハッチカバー55には収納ボックス59が取り外し可能に配設されてお

り、該収納ボックス59の開口にはリッド60が開閉可能に配設されている。また上記デッキ53の後部シート57の下部には収納ボックス61が取り外し可能に配設されており、該ボックス61の開口は後部シート57の底板57aにより開閉可能に覆われている。この各収納ボックス59、61を取り外すことにより形成されるデッキ開口が点検整備用開口となっている。

【0019】上記前部シート56下方のデッキ53には点検整備用開口62が形成されており、該開口62は前部シート56の底板56aにより開閉可能に覆われている。上記点検整備用開口62内の船底51a上にエンジン63が搭載されており、該エンジン63の前方には燃料タンク64が配設されている。このエンジン63の後方には船体51内をエンジン室65と推進機室66とに区分けするバルクヘッド67が配設されており、該推進機室66内にジェット推進機（ジェット推進ユニット）10が配設されている。

【0020】上記ジェット推進機10は、船底51aに開口する吸込口11aと後方の船尾51bに開口する噴射口11bとを有する推進通路11内にインペラ14が固着されたインペラ軸12を挿入配置し、該噴射口11bにノズルデフレクタ13を左右、上下に揺動可能に接続して構成されている。上記インペラ軸12は船体2の前後方向に向けて略水平をなすよう配置されており、これの前端部12aは上記バルクヘッド67に回転自在に支持され、かつエンジン室65内に突出している。

【0021】上記ジェット推進機10は、インペラ14の回転により吸込口11aから水を吸い上げ、この吸い込んだ水を加圧して噴射口11bのノズルデフレクタ13から噴射することにより推進力を発生させるものである。また上記ノズルデフレクタ13には不図示の旋回機構、トリム機構が連結されており、該両機構は操作ケーブルを介して上記操舵ハンドル58に連結されている。そして操舵ハンドル58の操作により船体51を旋回させたり、トリム角を変化させたりするようになっている。

【0022】上記バルクヘッド67の推進機室66側の面の上部にはCDIユニット、スタータスイッチ、ヒューズ等が収納された電装ボックス74が着脱可能にボルト締め固定されており、該ボックス74のケーブル75はカブラ76を介してエンジン63に接続されている。このように電装ボックス74を推進機室66側のバルクヘッド67の上部に配置したので、エンジン室65の排気熱等による影響を回避できるとともに、上記収納ボックス61を取り外すことによりメンテナンスを容易に行うことができる。また推進機室66の側部にはバッテリー73が配設されている。

【0023】上記エンジン室65側の船底51aにはビルジストレーナ77が配置されており（図5参照）、該ビルジストレーナ77はバルクヘッド67にブラケット

を介して固定されている。このビルジストレーナ77には排水ホース78が接続されており、該ホース78の延長端（不図示）は上記推進通路11の噴射口11bの絞り部分に連通接続されている。これによりエンジン室65内に溜まった水は噴射口11の負圧により吸引されて船外に排出されるようになっている。この場合、上記排水ホースにヒルジポンプを接続して強制的に排水するようにしてもよい。

【0024】また上記エンジン室65内のエンジン63の前方及び後方にはエンジン室65内に空気を導入する吸気ダクト80、81が挿入配置されており、各ダクト80、81は上記デッキ53に固定されている。各吸気ダクト80、81は上面に吸込口、下面に吹出口を有するパイプ状のもので、該ダクト80、81の吸込口は上記デッキ53の前部シート56の前部、後部に開口している。

【0025】上記エンジン63は、4サイクル2気筒エンジンであり、クランク軸20を前後方向に略水平に向けるとともに、前方から見て左側に、つまり気筒軸をクランク軸心を含む鉛直面Aの左側に傾斜させて配置されている。上記クランク軸20は上記インペラ軸12と同軸をなすよう下方に配置されており、該クランク軸20とインペラ軸12とはカップリング49により連結されている。

【0026】上記エンジン63は、図4、図5に示すように、クランクケース22上にシリンダブロック23、シリンダヘッド24を積層して締結し、該シリンダヘッド24にヘッドカバー25を装着した構造のものである。上記シリンダブロック23の各シリンダボア23a、23a内にはピストン26が摺動自在に挿入配置されており、該ピストン26はコンロッド27で上記クランク軸20のクランクピン20aに連結されている。このクランク軸20の前端部にはフライホイールマグネット28が、これの内側にはスタータで駆動されるスタータギヤ29がそれぞれ装着されている。

【0027】上記シリンダヘッド24下面の各シリンダボア23aに臨む部分には燃焼凹部24aが凹設されており、該凹部24aには点火プラグ30が挿着されている。また各燃焼凹部24aには吸気、排気ポート（不図示）が開口しており、該各ポートの開口には該開口を開閉する吸気、排気バルブ31がそれぞれ配設されている。

【0028】上記吸気、排気バルブ31には該各バルブ31を開閉駆動する一対のカム軸32がクランク軸20と平行に配置されており、各カム軸32はシリンダヘッド24とヘッドカバー25とで形成されたカム室33内に配置されている。この各カム軸32の後端部にはカムスプロケット34が固着されており、該カムスプロケット34と上記クランク軸20の後端部に形成されたクランクスプロケット20bとはタイミングチェーン35に

より連結されている。このタイミングチェーン35は上記カム室33とクランク室22aとを連通するチェーン室36内に配置されている。

【0029】上記シリンダヘッド24の反傾斜側の側壁には各吸気ポートに連通するキャブレタ37が接続されており、該キャブレタ37には吸気サイレンサ38が接続されている。また上記シリンダヘッド24の傾斜側の側壁には各排気ポートに連通する排気マニホールド39が接続されており、各排気マニホールド39の合流部には排気管70が接続されている。この排気管70の前半部70aは水の逆流を防止するウォーターロック71に接続されており、後半部70bはウォーターロック71から上方に立ち上がって上記ポンプ室66aに連通接続されている。

【0030】上記エンジン63は、ドライサンプ方式の潤滑系を備えている。この潤滑系は、別体のオイルタンク85内に充填された潤滑油をエンジン63の前壁部に配設された給油ポンプ86により圧送してクランクピン20a、カム軸32等の各被潤滑部に供給し、潤滑後の潤滑油をクランクケース22の底壁に形成された回収部22aに回収し、この回収した潤滑油をエンジン63の後壁部に配設されたリターンポンプ87により上記オイルタンク85に戻すように構成されている。この給油ポンプ86、リターンポンプ87はクランク軸20を介して回転駆動される。

【0031】上記オイルタンク85は、上記操舵ハンドル58の前方のハッチカバー55上面に外方に露出させて配設されており、該ハッチカバー55にエンジン室65側の面にボルト・ナットにより脱着可能に固定されている。これによりエンジン63を取り外す際にオイルタンク85をエンジン室65内方に同時に取り外せるようになっている。またオイルタンク85は前部及び後部に空気流通開口を有するハイザ88により囲まれており、該タンク85の給油口85aはハイザ88の後部開口に臨んでいる。これによりハイザ88内に流通する走行風によりオイルタンク85を冷却するようになっている。また上記給油口85aを船外に設けたので給油時に潤滑油がエンジン室65内に溢れるのを防止できる。

【0032】上記オイルタンク85の底壁には供給ホース89、リターンホース90がそれぞれ連通接続されている。このリターンホース90は上記リターンポンプ87の吐出通路87aに連通接続されており、該リターンポンプ87の吸込通路87bにはフィルタ91が装着されている。

【0033】ここで上記回収部22aは、船底51aの前方から見た場合のV字形状に略沿う形状に形成されており、該回収部22aの船底中心部に油溜まり部22bが下方に凸設されている。

【0034】このように下方に凸状の油溜まり部22bを設けたのでオイルの吸い出しが容易となり、また回収

部22aを船底形状に合わせることにより、オイル回収室容量を確保しながらエンジン配置高さを低くでき、船体51の左右方向バランスを向上でき、さらにエンジン配置高さが低いことから、インペラ軸12の高さも低くなり、水の吸い上げ高さが低くて済む分だけ吸水効率ひいては推進力を向上できる。

【0035】インペラ軸12の高さを低くできるので、該インペラ軸12の上方に位置する前部、後部シート56、57を低くでき、回転時の体重移動が容易となり、それだけ旋回性を向上できる。

【0036】また上記回収部22aとクランク室との境界部には水平壁からなるバッフルプレート22dが形成され、さらに回収部22a内には左右、前後方向に延びる縦壁からなる複数のバッフルプレート22c・・・が形成されており、これにより船体51の左右、上下の揺れに対する油面の変動を抑制している。

【0037】上記油溜まり部22bにはオイルレベルゲージ用挿入管92が連通接続されており、該挿入管92内にはオイルレベルゲージ93が挿入されている。この挿入管92はエンジン63の後壁に沿って略垂直上方に延びており、エンジン63の上端に支持されている。そしてこの挿入管92はオールドレン管を兼ねており、ドレン抜きを行う場合には、オイルレベルゲージ93を抜き取り挿入管92内に市販のパキュームポンプ94の先端94aを油溜まり部22b内に浸漬させ、この状態で吸い出すこととなる。これにより点検整備用開口62からドレン抜き作業を容易に行えるようになっている。

【0038】ここで、上記挿入管92の上端をエンジン63で支持したが、図7に示すように、デッキ100の点検整備用開口101縁部に支持部材102を固定し、該支持部材102によりゴムホース103の上端部を支持するとともに、下端部をオイルパン104の底部に接続するようにしてもよい。なお、図7において、105はバッフルプレート、106はクランク軸である。

【0039】上記供給ホース89は上記エンジン63の前壁部に配設された給油ポンプ86の吸引通路86aに連通接続されており、吐出通路86bはクランクケース22を通過して各被潤滑部に連通している。また上記吐出通路86bにはオイルフィルタ95が配設されている。このオイルフィルタ95はエンジン63の前壁に前方に突出するように装着されており、クランクケース22の反傾斜側の上部に配置されている(図4参照)。

【0040】上記エンジン63のヘッドカバー25上面には潤滑油注入口110が形成されており、該注入口110にはキャップ111が装着されている。この注入口110は上記ヘッドカバー25の上面であって上記クランク軸心を含む鉛直面A側に近い部位の前端部に設けられており、上記点検整備用開口62を介して上方に臨んでいる。なお、上述の図7に示すように、気筒軸をクランク軸106の軸心を含む鉛直面Aに一致させたエンジ

ンでは、注入口110を船幅方向中央部に配置することとなる。

【0041】次に本実施形態の作用効果について説明する。本実施形態では、オイルフィルタ95をエンジン63の前壁に前方に突出するように、かつクランクケース22の上部に配置したので、点検整備用開口62から手が届く箇所にオイルフィルタ95が位置することとなり、フィルタの交換作業を容易に行うことができ、メンテナンス性を向上できる。またオイルフィルタ95を前方に突出させたので、船体51の幅方向寸法を小さくすることができる。即ち、左右側方に突出させた場合にはエンジン幅が大きくなり、エンジン室65の幅寸法を広げる必要があり、その分だけ大型化するという問題が生じる。

【0042】また船体幅を小さくできるので、左右の足乗部53b、53bの間隔を狭くでき、操船時の体重移動を容易に行うことができ、それだけ旋回性を向上できる。

【0043】本実施形態では、エンジン室65の船底51a上にビルジストレーナ77を配置するとともに、オイルフィルタ95をビルジストレーナ77の吸込口より高所に配置したので、エンジン室65内に水が進入してもオイルフィルタ95に達することはほとんどなく、水入りによるオイルフィルタ95の劣化を防止できる。

【0044】また潤滑系3ドライサンプ方式を採用したので、4サイクルエンジンを採用しながらエンジンを船底に近接させて搭載でき、インペラ軸12をクランク軸20と同軸をなすように配置しながら、該インペラ軸12を船底51aに近接して配置することができ、吸水効率の低下を回避して推進力の向上を図ることができる。

【0045】またオイルタンク85を操舵ハンドル58の前方の最も高位置となるハッチカバー55の上面に配置したので、走行風を効率よく導入でき、オイルタンク85の冷却効率を向上できるとともに、水跳ねによる濡れを防止できる。さらに上記オイルタンク85をハイザ88で囲んだので、冷却効率をさらに向上できるとともに水がかかるのを防止できる。

【0046】本実施形態では、ヘッドカバー25上面であって鉛直面Aに近い側の部位に潤滑油注入口110を形成し、かつ該注入口110を点検整備用開口62から上方に臨む部分に設けたので、左、右足乗部53bに跨がった状態で注入口110から潤滑油を供給でき、給油作業を容易に行うことができる。また前部シート56を取り外し、後部シート57に着座した状態で給油を行うことができ、この点からも給油作業を容易に行える。さらに上記注入口110を傾斜させたエンジンのヘッドカバーに設けたので、該注入口の位置が低くなり、それだけ前部シート56を低くでき、旋回性を向上できる。

【0047】上記注入口110をエンジン前端部に設けたので、該注入口110と後部シート57との間に比較

的広い間隔を確保することができ、後部シート57に着座した状態で大型容器により大量の潤滑油を給油する場合の作業をより容易に行うことができる。

【0048】また上記注入口110からバキュームポンプ94を差し込み、クランク室22aとカム室33とを連通する連通路（不図示）を介して潤滑油を抜き取ることも可能である。ここで、上記注入口110をエンジン前後方向後端部に形成してもよく、このようにした場合には潤滑油の抜き取り作業を容易に行うことができる。即ち、船体51を水上に浮かべた状態で後部シート57に着座すると、船体51が後ろ下がりに傾斜することから、クランク室22aの後部に潤滑油が溜まり易くなる。特に潤滑経路が複雑なエンジンの場合に有利である。なお、上記注入口110はエンジン前後方向中間部に形成しても良い。

【0049】図8及び図9は、請求項2の発明の一実施形態（第2実施形態）によるオイルフィルタ配置構造を説明するための図である。図中、図1、図2と同一符号は同一又は相当部分を示す。

【0050】本実施形態のウォータビークル50は、船体51のデッキ53に形成された点検整備用開口62を前部シート56により開閉可能とし、該シート56の下方に4サイクルエンジン63を搭載して構成されており、基本的構造は上記実施形態と同様であることから、異なる部分についてのみ説明する。

【0051】エンジン室65と推進機室66とに仕切るバルクヘッド67の上縁には凹部67aが切り欠いて形成されており、該凹部67aには両室65、66を仕切る収納ケース74aが配置されている。この収納ケース74aは上面に開口を有する箱状のもので、該開口縁を上記デッキ53で支持固定するとともに後部シート57の底板57aにより開閉可能に閉塞した構造となっている。この収納ケース74a内に電装ボックス74が収納されている。これにより熱による影響を回避できるとともに、後部シート57を開くだけで電装ボックス74のメンテナンスが可能となる。

【0052】そして本第2実施形態では、オイルフィルタ95は、エンジン63の後壁に後方に突出するように装着されており、かつクランクケース22の反傾斜側の上部に配置されている。

【0053】本実施形態によれば、オイルフィルタ95をエンジン63の後壁に後方に突出し、かつクランクケース22の上部に位置するように配置したので、船体51の幅方向寸法を大きくすることなく、点検整備用開口62からフィルタの交換作業を容易に行うことができ、作業性を向上できる。

【0054】図10ないし図13は、請求項3～5の発明の一実施形態（第3実施形態）によるオイルフィルタ配置構造を説明するための図であり、図中、図1～図4と同一符号は同一又は相当部分を示す。

【0055】本第3実施形態では、4サイクルエンジン63は前方から見て気筒軸が左側に傾斜するように搭載されており、基本的構造は上述の第1実施形態と同様である。

【0056】そしてオイルフィルタ95は、上記エンジン63の反傾斜側のクランクケース22の側壁上部に、即ち、クランク軸20より上側にクランク軸20と平行に配置されている。また上記オイルフィルタ95は点検整備用開口62から手の届く部位に配置している。

【0057】上記エンジン63のヘッドカバー25の上面であって、クランク軸20の軸心を含む鉛直面Aに遠い側の部位のエンジン前後方向前端部に潤滑油注入口110が形成されている。またデッキ53の上記注入口110に臨む側壁には注入開口115が形成されており、該開口115には蓋部材116が着脱可能に装着されている。

【0058】本第3実施形態では、エンジン63の気筒軸を左側に傾斜させるとともに、オイルフィルタ95を反傾斜側の側壁にクランク軸20より上側に位置するように配置したので、エンジン上部のデッドスペースを利用して、エンジン補機類と干渉することなく配置でき、点検整備用開口62から脱着作業をさらに容易に行うことができる。またクランク軸20の上側に配置したので、下側に配置する場合のような開口62内に潜り込んでの作業を不要にでき、この点からも作業性を向上できる。

【0059】なお、上記第3実施形態では、オイルフィルタ95を側壁に配置したが、請求項3の発明では、オイルフィルタを、図10のクランク軸20を含む鉛直面Aを挟んで反傾斜側(図10右側)であればどこに配置しても良い。また請求項4、5の発明では、オイルフィルタをエンジンの前部壁、後部壁、点検整備用開口62に面した壁等、該開口62から着脱可能で、かつクランク軸より上側であればどこに配置しても良い。

【0060】本実施形態では、潤滑油注入口110を鉛直面Aから遠い部位に形成したので、注入口110を上記鉛直面Aに近い部位に設ける場合に比べてさらに低い位置に配置することができ、シート高さをさらに低くでき、旋回性能をさらに向上できる。またデッキ53の側壁に注入開口115を形成したので、足乗部53b側から給油を容易に行うことができる。なお、上記注入口110はエンジン前後方向中間部、又は後端部に形成しても良い(図12参照)。

【0061】図14ないし図16は、請求項7の発明の一実施形態(第4実施形態)によるオイルフィルタの配置構造を説明するための図であり、図中、図1～図4と同一符号は同一又は相当部分を示す。

【0062】本第4実施形態では、4サイクルエンジン63は前方から見て気筒軸が左側に傾斜するように搭載されており、基本的構造は上述の第1実施形態と同様で

ある。

【0063】そして上記エンジン63の反傾斜側のクランクケース22の側壁上部にはオイルタンク110が配設されており、該タンク110はクランク軸20より上側に位置している。上記オイルタンク110はエンジン63に突出形成されたボス部111、112により支持されており、オイルタンク110の給油口109は上方に突出している。またオイルタンク110の上部にはオイルフィルタ収納凹部110aが凹設されており、該凹部110a内にオイルフィルタ95が配置されている。

【0064】本第4実施形態では、エンジン63にオイルタンク110を搭載し、該オイルタンク110にオイルフィルタ95を配置したので、給油口109、オイルフィルタ95を点検整備用開口62に近づけて配設することができ、交換作業及び給油作業をさらに容易に行え、交換作業及び給油作業を同時に行うことができ、作業性をさらに向上できる。またオイルタンク110をエンジン上部のデッドスペースに配置し、該タンク110の凹部110a内にオイルフィルタ95を配置したので、エンジンの大型化を抑制でき、さらには供給ホース、リターンホースの配索長さを短くできる。

【0065】

【発明の効果】以上のように請求項1の発明では、オイルフィルタをエンジンの前壁部に前方に突出するように配置し、請求項2の発明では、オイルフィルタをエンジンの後壁部に後方に突出するように配置したので、船体幅を小さくでき、点検整備用開口からフィルタの交換作業を容易に行うことができる効果があり、また左右の足乗部の間隔を狭くすることにより、体重移動がし易くなって旋回性を向上できる効果がある。

【0066】請求項3の発明では、エンジンを気筒軸が左、右何れかに傾斜するように搭載し、オイルフィルタを上記エンジンの反傾斜側に配置したので、エンジン上部のデッドスペースを有効利用し、エンジン補機類に干渉することなくオイルフィルタを配置でき、オイルフィルタの交換作業を容易に行える効果がある。

【0067】請求項4の発明では、オイルフィルタを上記エンジンの上記点検整備用開口から着脱可能な部位に配置し、請求項5の発明では、上記オイルフィルタをエンジンの側壁のクランク軸より上側部分に配置したので、点検整備用開口からのオイルフィルタ交換作業を容易にでき、作業性を向上できる効果がある。



【0068】請求項6の発明では、エンジン室の底部に溜水を排出する排水系の吸込口を配置し、オイルフィルタを上記吸込口より高所に配置したので、エンジン室内に水が進入した場合にもオイルフィルタに達することはほとんどなく、水入りによるフィルタの劣化を抑制できる効果がある。

【0069】請求項7の発明では、オイルタンクをエン


【図8】請求項2の発明に係る第2実施形態によるオイルフィルタ配置構造を説明するための断面側面図であ

5 0	ウォータビークル
5 1	船体
5 2	ハル
5 3	デッキ
5 3 b	足乗部
5 6	シート
6 2	点検整備用開口
6 3	4サイクルエンジン
1 1	ジェット推進機（推進ユニット）
9 5	オイルフィルタ
1 1 0	潤滑油注入口


【例 12】

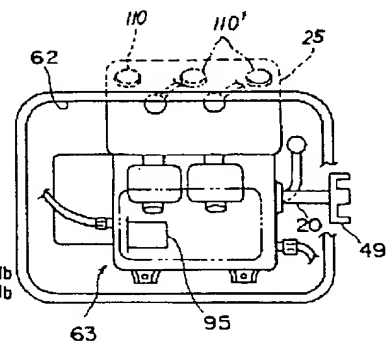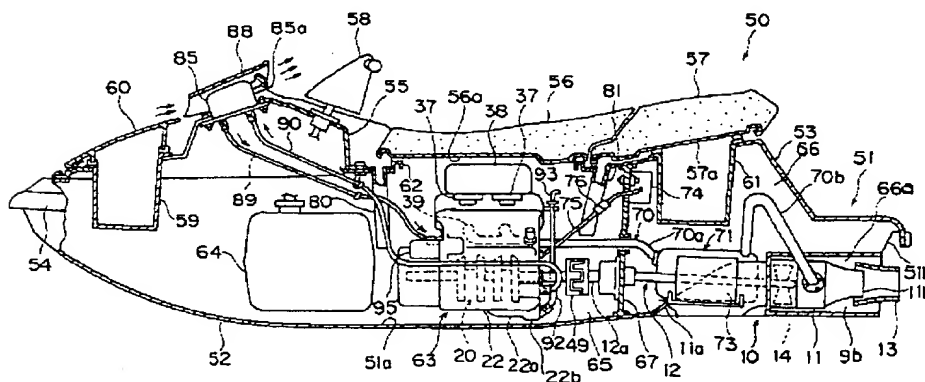


【図2】

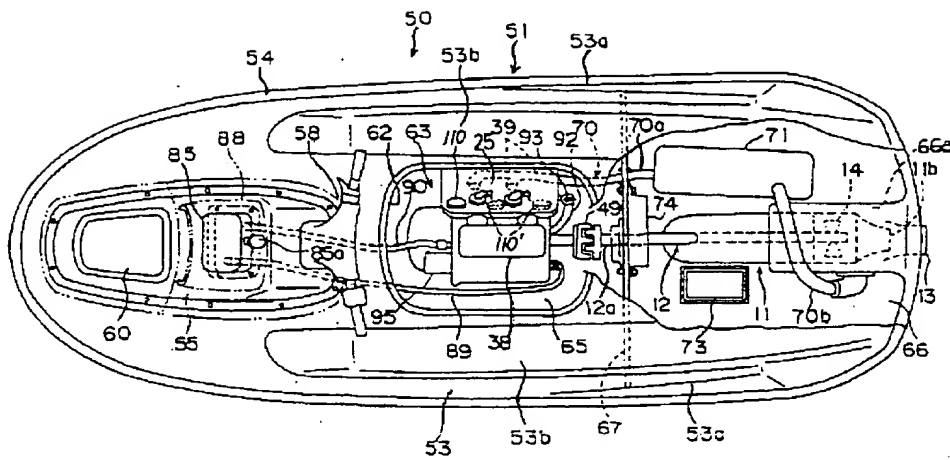


【図15】

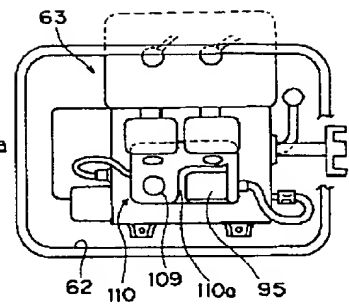


【図3】

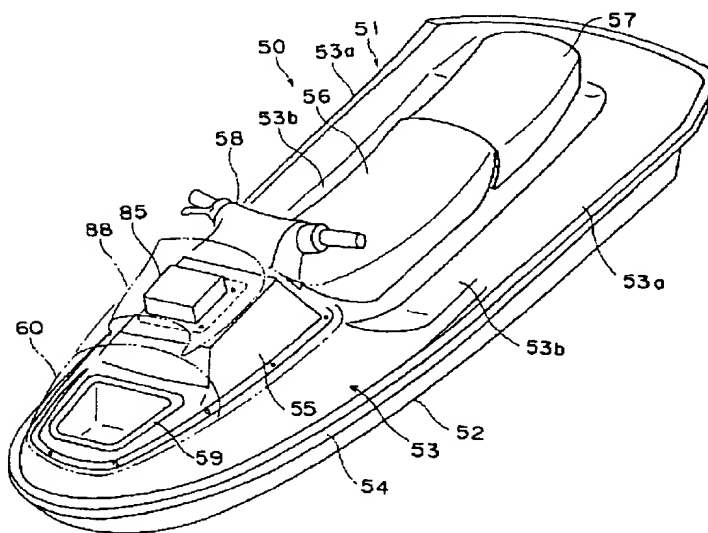


【図13】

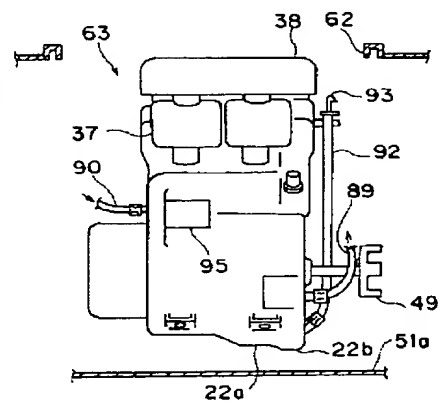


【図16】

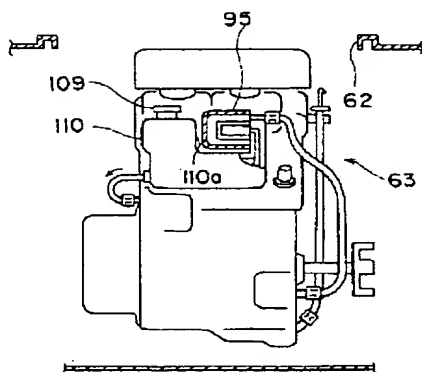


【図 4】

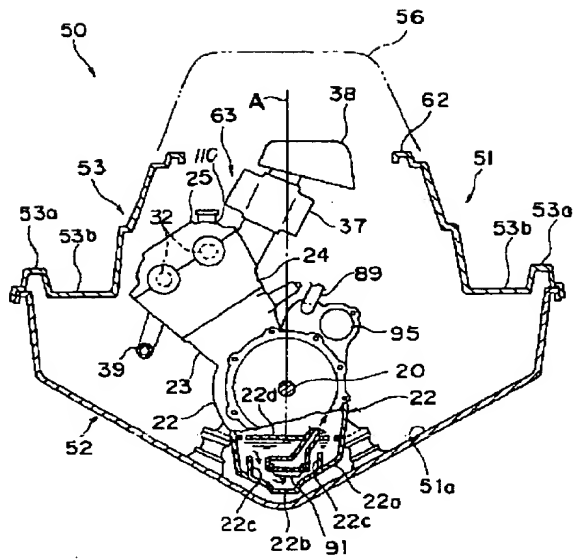


【図 14】

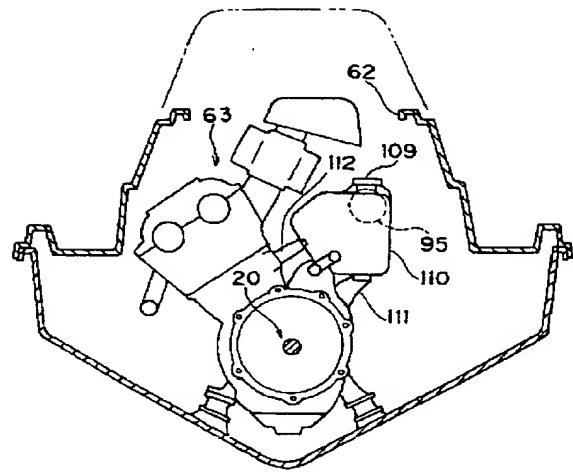


【図 5】

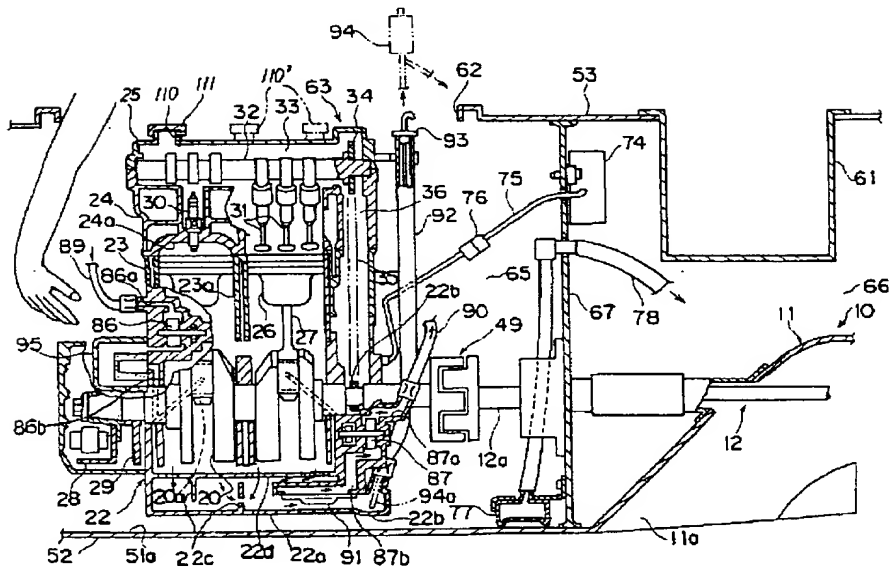


【図 6】

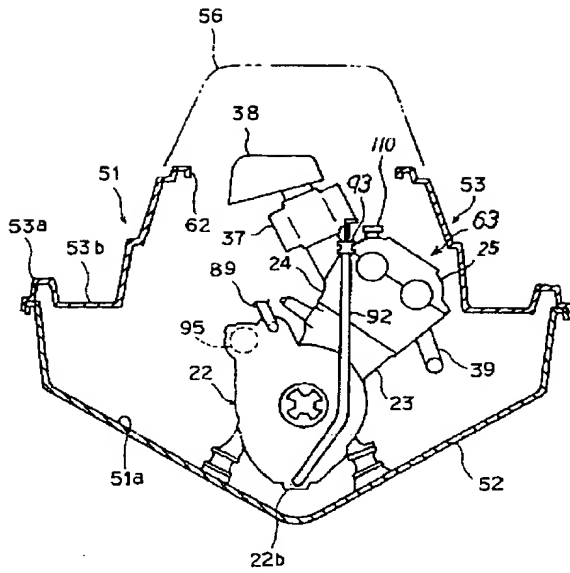


【図 10】

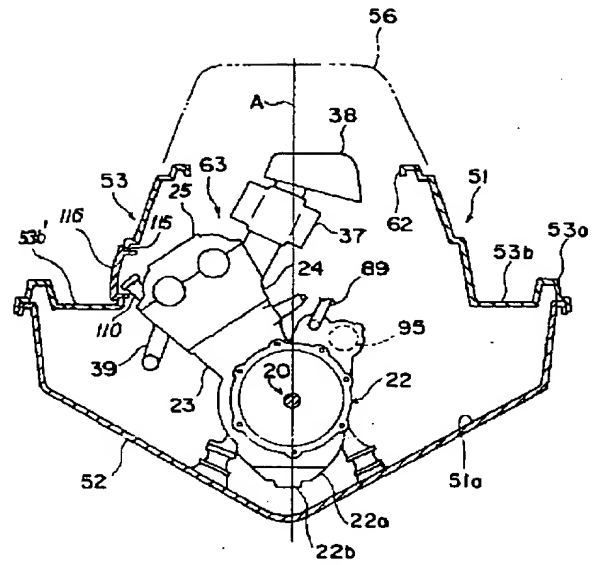


【図 7】

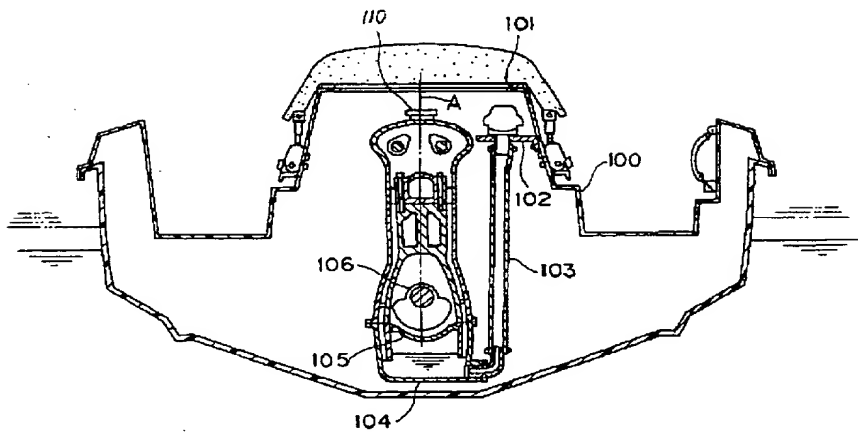

【図 8】

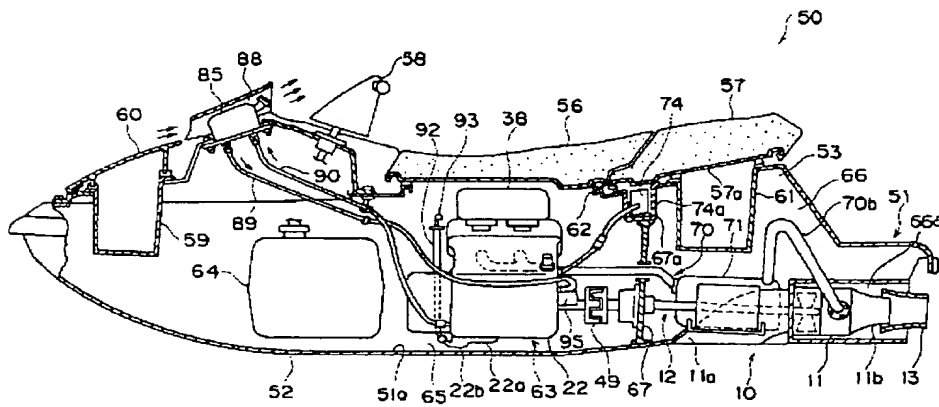

【図9】

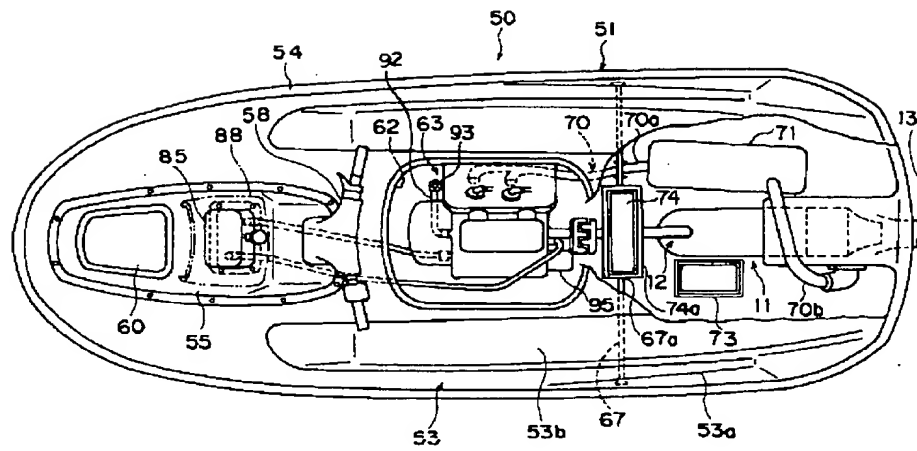

【図11】

